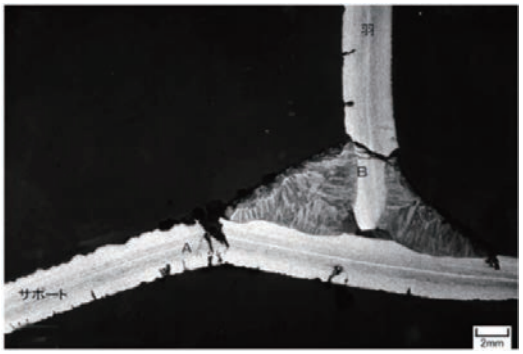

図５−８　排風機羽根車のSCCによる破損

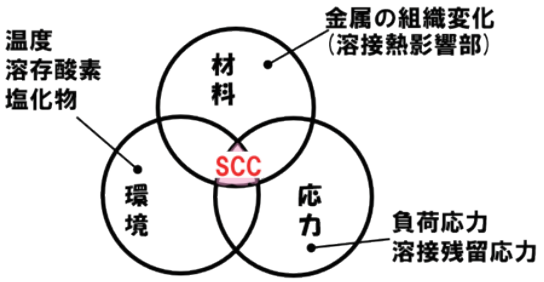

図５−９　SCCの発生要素

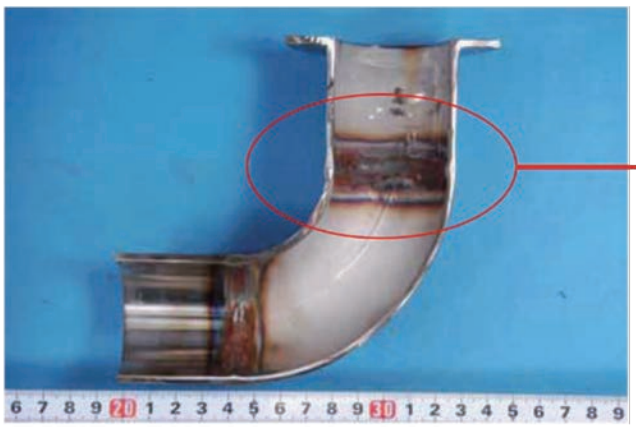

溶接酸化スケールの形成は容易に確認できるが，鋭敏化は
酸洗浄しても見えないシュウ酸エッチングや EPR 測定が必要

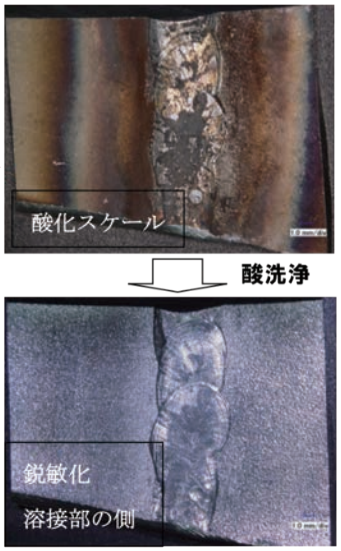

図５−10　一般配管用ステンレス鋼管溶接部の粒界腐食

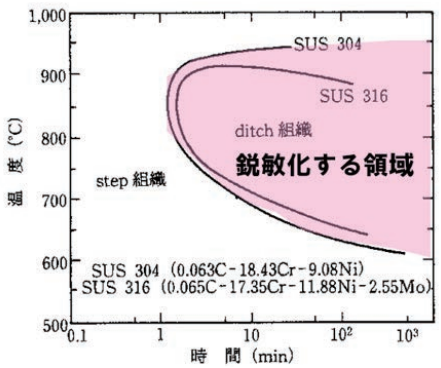

図５−11　SUS鋭敏化が生ずる温度と時間の関係*8